

**ОКП 4274 79**

**Приборы весоизмерительные  
КСК18**

**(Код КД КСК18.3-Ц)**

**Руководство по эксплуатации  
КСК18.3-Ц Т427479.003 РЭ**

**Пермь, 2022 г.**

## Оглавление

1 ОПИСАНИЕ И ТХ ПРИБОРА.....	3
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
3.4 Подготовка изделия к использованию.....	6
3.5 Порядок работы.....	7
3.5.1 Включение прибора.....	7
3.5.2 Ручная установка на ноль.....	7
3.5.3 Взвешивание груза.....	7
3.5.3.2 Измерение нескольких грузов с суммированием их веса.....	8
3.5.3.3 Просмотр значения накопленного веса.....	8
3.5.3.4 Удаление накопленного веса.....	8
3.5.4 Работа с тарой.....	8
3.6 Настройка прибора.....	8
4 РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ.....	10
5 Характерные неисправности и методы их устранения.....	10
6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	11
7 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	11
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11
Приложение А.....	13
Приложение Б.....	14

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на приборы весоизмерительные КСК18.3-Ц и предназначено для изучения правил работы с приборами,

содержит сведения об основных параметрах и условиях эксплуатации.

Техническое обслуживание осуществляют лица из числа технического персонала, прошедшие инструктаж по технике безопасности предприятия-потребителя согласно ПТЭ и ПТБ, ознакомленные с настоящим РЭ.

Приборы КСК18.3-Ц выпускаются в соответствии с требованиями технических условий ТУ4274-003-88085205-2017 и ГОСТ OIML R-76-1-2011.

Предприятие изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-ПМ» (ООО «Вектор-ПМ»).

Адрес: 614038, г. Пермь, а/я 7259.

## 1 ОПИСАНИЕ И ТХ ПРИБОРА

### 1.1 Назначение изделия

Приборы КСК18.3-Ц (далее прибор) предназначены для получения цифровых выходных сигналов весоизмерительных датчиков (далее – датчики) и преобразования их в значение массы.

### 1.2 Технические и метрологические характеристики

Метрологические и технические характеристики прибора КСК18 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение модификации	КСК18.3-Ц
Класс точности приборов по ГОСТ OIML R-76-1-2011	III
Максимальное число поверочных делений	6000
Напряжение питания весоизмерительного датчика, В	9
Интерфейс для подключения датчиков	RS485
Кабельное соединение с весоизмерительным датчиком	4-проводное
Количество подключаемых тензодатчиков, шт.	до 16
Число разрядов индикации результата взвешивания	6
Доля предела допускаемой погрешности прибора от предела допускаемой погрешности весов в сборе, ( $p_{ind}$ )	0,5
Юстировка	по двум точкам
Интерфейс для связи с ПК	RS232
Напряжение питания прибора, В	от 187 до 242 при частоте 50 ( $\pm 1$ ) Гц
Потребляемая мощность, не более	6 Вт
Диапазон рабочих температур	от минус 20 до +50 °С
Относительная влажность, не более	85 %
Степень защиты корпуса	IP 54
Габаритные размеры, мм, не более	250x200x200
Масса, кг, не более	2
Вероятность безотказной работы весов за 2000 часов, не менее	0,92
Средний срок службы, лет, не менее	10

Программное обеспечение (далее ПО) приборов является встроенным и метрологически значимым, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части с определенными программными средствами. Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее по запросу через меню прибора.

Таблица 2 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	КСК18
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.01, 1.02, 1.03
Цифровой идентификатор ПО	отсутствует, исполняемый код недоступен

Уровень защиты ПО соответствует высокому уровню по Р 50.2.077-2014.

### 1.3 Комплект поставки

Прибор поставляется в комплекте, указанном в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Прибор КСК18		1 шт.	поставляется в соответствии с заказом
Кабель питания, элементы крепления			если предусмотрено модификацией прибора
Руководство по эксплуатации	КСК18.3-Ц Т427479.003 РЭ	1 экз.	один экземпляр на партию из 100 шт. или в один адрес
Паспорт	КСК18.3Ц Т427479.003 ПС	1 экз.	

### 1.4 Устройство и принцип работы прибора

Принцип работы прибора основан на получении данных с подключаемых к нему цифровых тензодатчиков и преобразовании полученных данных в значение веса. Цифровые тензодатчики подключаются к прибору по интерфейсу RS485. Все тензодатчики (до 16 шт) подключаются на общую шину данных. Питание тензодатчиков осуществляется посредством встроенного в прибор источника напряжения. Напряжение на датчики поступает так же по общей шине питания. Расстояние между датчиками и прибором, согласно спецификации RS485, может достигать 1200м.

Приборы выполнены в отдельном корпусе и состоят из стабилизированного источника питания, микропроцессора для обработки измерительной информации, цифрового интерфейса связи RS-232. Прибор имеет светодиодный дисплей, индикатор статуса, клавиатуру управления. Имеет функции ручной настройки автозахвата нуля, диапазона ручной установки нуля, автоустановки нуля и цифровых фильтров, индикатор стабилизации показаний взвешивания, индикатор установки на ноль, индикатор нетто.

Прибор обеспечивает возможность работы в трёх диапазонах измерения, каждый из которых имеет независимую юстировку.

Юстировка прибора в составе весов производится без внешних регулировочных элементов с сохранением кодов настроек в запоминающем устройстве, защищенном от сбоев по питанию, с числом циклов записи – не менее 100000

Общий вид прибора приведен в Приложении А.

### 1.5 Упаковка

Прибор должен быть упакован в оригинальную упаковку изготовителя или поставщика.

Документация, входящая в комплект поставки, упаковывается в водонепроницаемый пакет.

Все составные части прибора должны быть закреплены в транспортной таре способом, исключающим их перемещение при транспортировании.

## 1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировочная табличка выполнена на металлической основе в соответствии с требованиями комплекта конструкторской документации ВТ-ХХ.00.000.СБ.


Маркировочная табличка крепится клеевым способом на задней панели корпуса прибора. Маркировка выполнена типографским способом, обеспечивающим ее четкость и сохранность в течение всего срока эксплуатации, транспортирования и хранения прибора.

Маркировочная табличка содержит следующую информацию:

- наименование (обозначение) изделия;
- заводской номер;
- дату изготовления изделия;
- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- класс точности.

Надписи, знаки и изображения на корпусе прибора выполнены фотохимическим способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока службы весов.

Транспортная маркировка содержит манипуляционные знаки, соответствующие надписям:

 - «Хрупкое. Осторожно»;

Транспортная маркировка обеспечивает четкость и сохранность маркировки до момента распаковки приборов у потребителя.

1.6.2 Защита от несанкционированного доступа к метрологическим параметрам обеспечивается блокировкой доступа в режим юстировки при помощи металлической пломбы на задней панели корпуса прибора. Приборы имеют программную защиту (PIN-код) доступа к регулировке чувствительности, включающую несбрасываемый счетчик входов в данный режим.

ПО не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа к метрологическим параметрам представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** В приборе используется опасное для жизни напряжение 220 В, 50 Гц, поэтому все электрические соединения (в том числе подключение тензодатчиков) необходимо выполнять при полном отсоединении прибора от сети переменного тока.

К работе по эксплуатации прибора могут быть допущены лица, имеющие опыт работы с электроизмерительными приборами, ознакомившиеся с указаниями настоящего описания,

прошедшие инструктаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В;

Все токоведущие части электрооборудования должны быть изолированы от корпусов грузоприемного устройства. Монтаж прибора должен исключать случайный доступ к неизолированным токоведущим частям;

При выполнении измерений и ремонте необходимо соблюдать общие требования технической эксплуатации и безопасности электроизмерительных приборов;

Тензодатчик и прибор чувствительны к статическому электричеству. Не допускается использование электродуговой сварки на весах. В дождливую погоду требуется принять меры по защите весов от молний, это обеспечит безопасность, как весового оборудования, так и оператора;

Прибор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и не должен находиться ближе, чем 0,5 м от нагревательных приборов во избежание деформации корпуса.

**ВНИМАНИЕ!** В случае выявления неисправностей или отклонений от нормального режима работы, дальнейшая эксплуатация оборудования запрещается.

### 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 3.1 Эксплуатационные ограничения

Не допускать попадания на прибор растворов кислот, щелочей, растворителей и других агрессивных жидкостей.

Запрещены удары по корпусу прибора.

#### 3.2 Порядок установки прибора

Монтаж прибора осуществляется самостоятельно или под руководством представителей изготовителя. Работы по монтажу не требуют больших временных затрат и высококвалифицированных специалистов. Монтаж прописан без привязки к месту установки на объекте. Привязку осуществляет Заказчик. Монтаж может быть настенным или настольным в зависимости от модификации прибора. Также прибор может быть установлен на стойку.

#### 3.3 Электрические подключения

Все электрические подключения прибора проводятся с обратной стороны, не снимая задней крышки прибора. Подключение осуществляется посредством поставляемых разъемов. Допускается использовать кабель круглого сечения диаметром до 7 мм.

**ВНИМАНИЕ!** ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПРИБОРЕ!

#### 3.4 Подготовка изделия к использованию

Перед началом работы оператор должен включить электрическое питание прибора, прогреть его и датчики в течение 5-10 минут, а в холодное время года – в течение 0,5 часа.

Подключение тензодатчика осуществляется через 9-ти пиновый разъем. Для передачи сигнала рекомендуется использовать 4-х экранированный медный кабель, либо кабель типа «витая пара». Подключение осуществляется согласно схеме подключения (Приложение Б). Подключение сигнального кабеля к прибору должно быть надежным.

Общий вид лицевой панели приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Общий вид передней панели КСК18.3-Ц

Таблица 4. Назначение кнопок на лицевой панели КСК18.3-Ц










Кнопка	Назначение
→0←	ручная установка показаний прибора в ноль внутри нулевого диапазона; подтверждение текущего значения параметра в режиме настройки
ТАРА	исключение веса тары; изменение разряда параметра в режиме настройки
$\Sigma$	кнопка режима суммирования значений веса; изменение текущего параметра в режиме настройки
МЕНЮ	вход в режим настройки;
*	кнопка удаления значения накопленного веса
	включение/выключение напряжения питания прибора

Таблица 5. Назначение индикаторов на лицевой панели КСК18.3-Ц

Индикатор	Назначение
	индикатор зарядки аккумуляторной батареи
	индикатор измерения в килограммах
	индикатор горит при нулевых показаниях прибора
	индикатор горит при стабилизации показаний прибора
	индикатор горит при вычитании тары из показаний прибора
	индикатор горит в режиме индикации накопленного значения веса
	индикатор горит в режиме настройки параметров прибора
	индицирует низкий уровень заряда аккумулятора (менее 5,5 В)

### 3.5 Порядок работы

#### 3.5.1 Включение прибора.

При включении происходит самотестирование прибора, во время этого на дисплее поочередно индицируются цифры и прибор переходит в нормальный режим работы. Если измеренное прибором значение веса пустой платформы отличается от нулевого, на который отъюстированы весы, но находится в пределах диапазона установки автозахвата нуля, то прибор покажет ноль автоматически (индикатор «НОЛЬ» горит).


Если на дисплее периодически возникает надпись «dAt.Err», это означает, что к прибору не подключен один, или несколько датчиков, используемых в измерительной системе. Если на дисплее отображаются прочерки: «-----», это означает, что к прибору не подключено ни одного датчика, либо не произведена автоматическая установка подключенных датчиков (подробнее об этом – в пункте 3.6).

#### 3.5.2 Ручная установка на ноль.

Если прибор показывает не нулевое значение, но находится внутри допустимого диапазона ручной установки нуля, и показания прибора стабильны, то для установки нулевых показаний нажмите кнопку →0←. Показания установятся в ноль (индикатор «НОЛЬ» горит). **Если учтена тара, то нажатие кнопки →0← не установит показания в ноль.**

#### 3.5.3 Взвешивание груза.

3.5.3.1 После установки на платформу груза на дисплее при прибора будет отображаться вес. После прекращения колебаний системы «груз-платформа» и стабилизации показаний на

загорится индикатор , что означает окончание взвешивания.

### 3.5.3.2 Измерение нескольких грузов с суммированием их веса.

Установить первый груз на весы. После стабилизации показаний кратковременно нажать кнопку  $\Sigma$ . Загорится индикатор  $\Sigma$ , а на цифровом дисплее в течение 2 секунд будет отображаться накопленный вес, затем следующие 2 секунды количество измеренных грузов (после первого груза -1), после чего прибор перейдет в режим взвешивания. Снять груз с платформы и дождаться установки стабильных нулевых показаний. После этого установить на платформу следующий груз и нажать кнопку  $\Sigma$ . Процедура повторится. Данные действия повторить необходимое количество раз.

### 3.5.3.3 Просмотр значения накопленного веса.

В процессе взвешивания после стабилизации показаний нажмите и удерживайте кнопку  $\Sigma$  до появления звукового сигнала. Затем отпустите кнопку. На дисплее отобразится значение накопленного веса. Нажмите кнопку  $\rightarrow 0 \leftarrow$  на дисплее отобразится количество измеренных грузов. Снова нажмите кнопку  $\rightarrow 0 \leftarrow$ , прибор перейдет в режим взвешивания.

### 3.5.3.4 Удаление накопленного веса.

В режиме взвешивания нажмите кнопку  $*$ . На дисплее отобразится надпись (запрос на стирание) **CLEAR**. Для подтверждения нажмите кнопку  $\rightarrow 0 \leftarrow$ , для отмены – кнопку «МЕНЮ».

### 3.5.4 Работа с тарой.

При положительных, стабильных показаниях прибора, находящихся за пределами допустимого диапазона ручной установки нуля, нажмите кнопку «ТАРА» для исключения веса тары из показаний прибора, при этом на дисплее прибора отобразится нулевое значение (индикатор «НЕТТО» горит). Повторное нажатие кнопки «ТАРА» приведет к исключению веса тары из показаний прибора. После удаления тары нажатие кнопки «ТАРА» приведет к исключению веса тары из показаний прибора. Повторное нажатие кнопки «ТАРА» при наличии груза на весах приведет к добавлению веса тары к весу груза (взвешивание БРУТТО).

## 3.6 Настройка прибора.

Для работы прибора в составе весовой системы, необходимо предварительно настроить ряд параметров, определяющих режимы работы прибора, и произвести его юстировку.

Так же, для работы прибора с одним или несколькими цифровыми датчиками, необходимо произвести их предварительную настройку (установку). Настройка датчиков заключается в их автоматическом обнаружении и автоматическом присвоении каждому датчику индивидуального номера (адреса), по которому этот датчик будет в дальнейшем опрашиваться прибором.

Настройка режимов работы, автоматическая установка датчиков и юстировка прибора осуществляется через экранное меню. Экранное меню состоит из списка последовательно пронумерованных пунктов (параметров).

Вход в меню осуществляется нажатием и удерживанием в течение 1,5 секунд кнопки «МЕНЮ». Для защиты от случайного изменения настроек предусмотрена задержка входа в меню. При задержке входа на экране отображается ряд точек, последовательно зажигающихся от левого до правого края индикатора.

Меню имеет следующий вид:

Два первых знака индикатора отображают номер параметра в списке меню. Далее идёт мнемоническое обозначение параметра. Например: «02. Eco» - это параметр «настройка режимов энергосбережения», его номер - 2, условное обозначение – «Eco».

Выбор параметра для настройки осуществляется кнопкой  $\Sigma$  - пролистывание параметров в прямом направлении, и кнопкой  $\rightarrow 0 \leftarrow$  - пролистывание параметров в обратном направлении.

Для изменения параметра необходимо нажать кнопку «МЕНЮ», при этом на дисплее отобразится значение параметра. Изменение параметра осуществляется кнопками  $\Sigma$ , ТАРА и  $\rightarrow 0 \leftarrow$ .

Для сохранения значения параметра в памяти прибора и выхода из режима редактирования, необходимо нажать на кнопку «МЕНЮ».

Для выхода из режима настройки в основной режим работы прибора, нажмите кнопку  $*$ .

## Таблица 6. Настраиваемые параметры прибора



Обозначение параметра	Значение параметра	Пояснение
An.L	On / OFF» включение/выключение режима взвешивания животных	при выборе «On» автоматически устанавливается значение фильтра, равное 15, независимо от настройки параметра «фильтр»
Eco	no/ Lo/ Hi выбор режима энергосбережения	«no » - режим энергосбережения выключен; «Lo » - индикация выключается через 5 минут бездействия; «Hi» - терминал выключается через 25 минут бездействия
FiL	0...20	0 – фильтр выключен; 20 – максимальная фильтрация. Значение фильтра – это число усредняемых последовательных измерений
SPd	Lo / nor / Hi Выбор частоты опроса датчиков	«Lo» - низкая - 5 Гц; «nor» - средняя - 10 Гц; «Hi» - высокая - 25 Гц.
d0.A	0...5 диапазон автоматической коррекции нуля (автозахвата)	введите диапазон установки автозахвата нуля, в дискретностях индикации (0 ... 5)
d0.H	0/2/4/10/20/100 диапазон ручной коррекции (установки) нуля	введите диапазон ручной установки нуля, в % от НПВ/Мах (0/2/4/10/20/100)
d0.S	0/2/4/10/20/100 диапазон автоматической установки нуля при включении прибора	введите диапазон авто установки нуля, в % от НПВ/Мах (0/2/4/10/20/100)
Prt	ASc / rtu / Str протокол для связи с компьютером	«ASc» - Modbus-ASCII; «rtu» - Modbus-RTU; «Str» - текстовый формат, строка символов, копия дисплея терминала
Adr	1...250	адрес прибора для работы по протоколу Modbus
Ubr	9600 / 19200 / 57600 / 115200	скорость последовательного порта
P.St	Pn.S1 / Pn.S2 / PO.S1 / PE.S1 параметры последовательного порта	Pn.S1 без контроля чётности, 1 стоп-бит; Pn.S2 без контроля чётности, 2 стоп-бита; PO.S1 контроль чётности «odd», 1 стоп-бит; PE.S1 контроль чётности «even», 1 стоп-бит
SoFt	числовое значение режим просмотра версии внутреннего программного обеспечения прибора	номер версии внутреннего ПО прибора (прошивки). Значения вида «1.01».
USt	числовой код режим просмотра кода юстировки	при каждой юстировке прибора числовой код меняется
diAP	1, 2, 3	Выбор диапазона измерения. Для каждого диапазона проводится своя юстировка.

**Таблица 7. Автоматический поиск и установка датчиков**

Обозначение параметра	Значение параметра	Пояснение
-----------------------	--------------------	-----------

Scan	Yes / No	Yes – запуск процедуры обнаружения подключенных датчиков и их автоматической настройки No – выход без изменения
------	----------	--

После запуска процедуры обнаружения подключенных датчиков прибор отображает надпись «Find», после чего процедура поиска датчиков отображается как последовательность изменяющихся цифр. После завершения поиска на дисплее отображается надпись «dAt» и число обнаруженных датчиков. Если ни один датчик не обнаружен, отображается число «00». В этом случае необходимо проверить правильность подключения датчиков и повторить процедуру поиска.

Если обнаружены 1 или несколько датчиков, прибор автоматически записывает в обнаруженные датчики индивидуальные номера (адреса), и настраивается для работы с этими датчиками.

**Таблица 8. Юстировка\* прибора**

Обозначение параметра	Значение параметра	Пояснение
UP.L	100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000, 20000, 50000, 60000, 80000, 100000, 150000, 200000, 500000, 800000	установка НПВ/Мах весов
oE.d	0...15	установка НПИ весов (НПВ/Мах+задаваемое количество дискрет)
dSc	1,2,5,10,20,50	дискретность индикации
dcP	1,0 0,1 0,01 0,001	настройка положения десятичной точки
LoAd.1	по умолчанию – 0 (ноль)	первая точка юстировки
LoAd.2	по умолчанию – НПВ	вторая точка юстировки

\*Доступ в режим юстировки защищён при помощи металлической пломбы. Для начала юстировки выкрутите крышку и нажмите на кнопку юстировки. После окончания юстировки необходимо установить защитную крышку на прежнее место. Юстировка должна проводиться для каждого диапазона измерения.

## 4 РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

### 4.1 Общие указания

Для уменьшения вероятности отказа и обеспечения нормальной работы приборов необходимо проводить регламентные работы, заключающиеся в профилактическом осмотре. Результаты осмотра заносятся в журнал учета технического обслуживания на прибор.

### 4.2 Профилактический осмотр включает следующие мероприятия:

- следить за чистотой прибора;
- следить за целостностью изоляции кабелей;
- вовремя подзаряжать аккумулятор;
- периодичность проведения регламентных работ должна быть не реже 1 раза в месяц;
- при проведении работ соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 2;
- при обнаружении неисправностей сообщать об этом лицам, ответственным за исправное состояние прибора.

## 5 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Характерные неисправности и методы устранения приведены в таблице 8.

Таблица 9

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
не включается прибор	не подано электропитание; разрядилась аккумуляторная батарея	включить питание прибора; зарядить аккумуляторную батарею
прибор не реагирует на нагрузку	нарушен контакт в соединительных разъемах; нарушена целостность кабелей	проверить разъемные соединения; восстановить целостность кабелей
зависание индикации и сбой настроек, плавающие показания	наличие помех в линии питания	заземлить прибор; запитать прибор от другой фазы; применить сетевой стабилизатор
неправильные показания	вышел из строя один или несколько весоизмерительных тензорезисторных датчиков	заменить неисправные весоизмерительные тензорезисторные датчики

## 6 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

### 6.1 Хранение

Приборы должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Приборы следует хранить в упакованном виде.

Хранение приборов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, которые могут оказать вредное влияние на них, не допускается.

### 6.2 Условия транспортирования приборов

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом.

## 7 СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы приборов или вследствие нецелесообразности ремонта приборы подлежат утилизации, которая производится в соответствии со стандартами предприятия, на котором используются приборы.

## 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям технических условий и эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

8.2 Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.

8.3 Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности.

8.4 При обнаружении неисправностей эксплуатация оборудования должна быть немедленно прекращена. Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации Покупателем оборудования с выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.

8.5 Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления или настройки.

8.6 При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приемке, а также при наладке и эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель обязан письменно

уведомить Поставщика, а Поставщик обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской Поставщика в г. Пермь.

8.7 Срок диагностики, устранения недостатков или замены оборудования устанавливается в размере 30 дней с момента получения Поставщиком неисправного оборудования.

8.8 Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет Поставщика до ближайшего к Покупателю склада транспортной компании.

8.9 Оборудование на ремонт, диагностику, либо замену должно отправляться Поставщику в очищенном от внешних загрязнений виде. В противном случае Покупатель обязан компенсировать Поставщику расходы, понесенные в связи с очисткой оборудования.

8.10 Настоящая гарантия не действительна в случае, когда обнаружено несоответствие серийного номера оборудования, номеру в представленном руководстве по эксплуатации или в случае утери руководства по эксплуатации.

8.11 Гарантия не распространяется на оборудование с нарушением пломб (если она предусмотрена исполнением оборудования), а также на оборудование, подвергшееся любым посторонним вмешательствам в конструкцию оборудования или имеющее внешние повреждения.

8.12 Гарантия не распространяется на электрические соединители, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, входящие в комплект поставки оборудования. Поставщик не несет ответственности за изменение настроек Программного обеспечения, повлекшее его неработоспособность, вызванное некорректными действиями пользователя или вирусных программ, а также за сохранность данных Покупателя. При выявлении гарантийного случая Поставщик обязуется направить Покупателю рабочую версию программного обеспечения средствами электронной почты или почтовой отправкой на электронном носителе. Диагностика программного обеспечения осуществляется дистанционно.

8.13 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда повреждение или неисправность были вызваны пожаром, молнией, наводнением или другими природными явлениями, механическим повреждением, неправильным использованием или ремонтом, если он производился физическим или юридическим лицом, которое не имеет сертификата предприятия-изготовителя на оказание таких услуг. Установка и настройка оборудования должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией.




8.14 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь оборудования воды или агрессивных химических веществ.

8.15 Действие гарантии не распространяется на тару и упаковку с ограниченным сроком использования.

8.16 Настоящая гарантия выдается в дополнение к иным правам потребителей, закрепленным законодательно, и ни в коей мере не ограничивает их. При этом предприятие-изготовитель, ни при каких обстоятельствах не принимает на себя ответственности за косвенный, случайный, умышленный или воследовавший ущерб или любую упущенную выгоду, недополученную экономию из-за или в связи с использованием оборудования.


8.17 В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

**Приложение А**  
Общий вид прибора

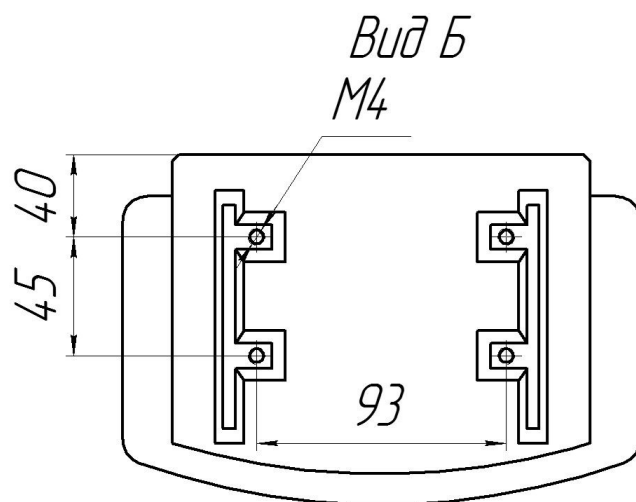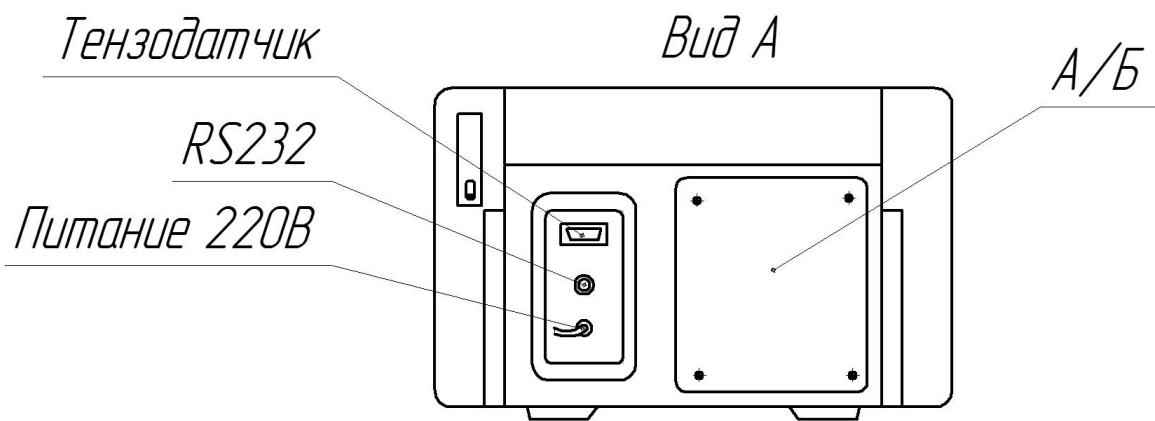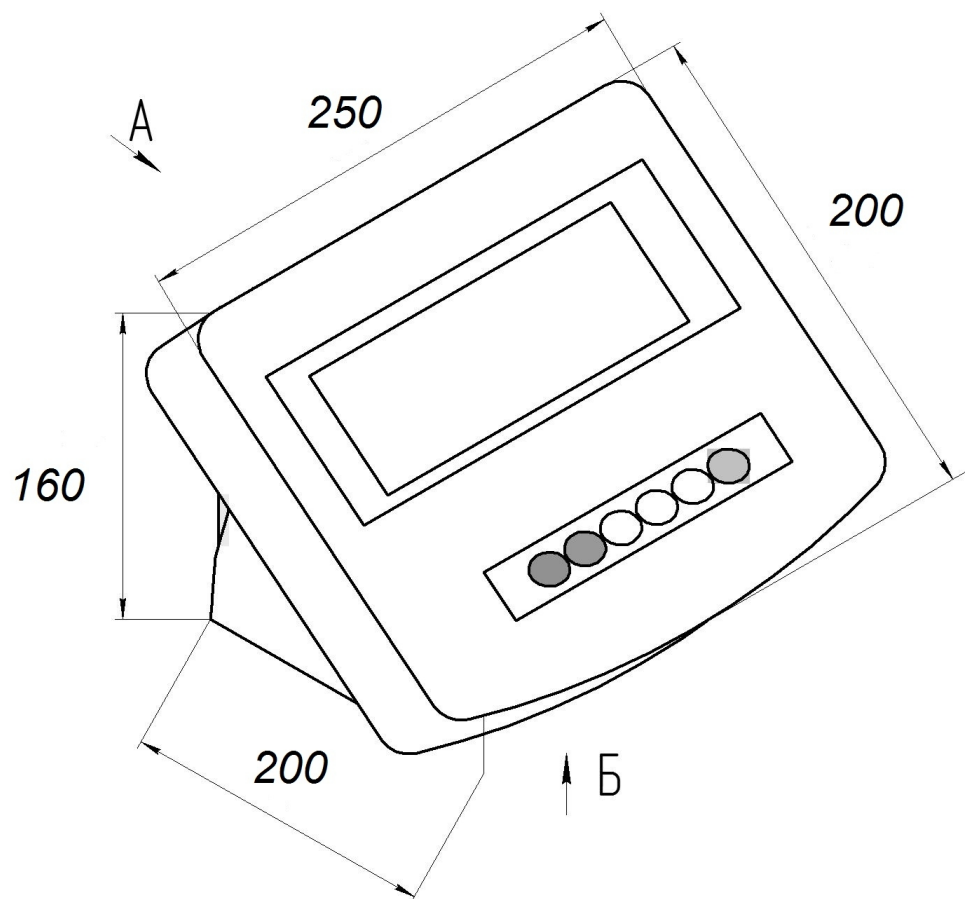


## Приложение Б

### Схема подключения

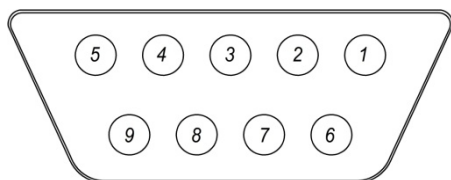

№	обозначение
1	питание датчиков -
2	
5	экран
6	питание датчиков +
7	
8	сигнал S - (RS485 DATA-)
9	сигнал S+ (RS485 DATA+)

Рисунок А.1–Разъем тензодатчика (со стороны прибора) «Розетка», нумерация со стороны монтажной части. Для подключения датчика используется разъем «Вилка» (входит в комплект поставки)

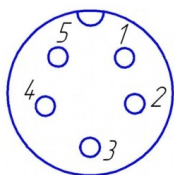

№	обозначение
1	RXD (RS232)
2	TXD (RS232)
3	GND (RS232)
4	
5	

Рисунок А.2–Разъем интерфейса